

Huaraz, 22 ABR. 2025

OFICIO N° 1379 - 2025-ME /GRA /DREA / UGEL-Hz-AGP-PREVAED-D.

Señor : ANTONIO MANUEL APARICIO SÁNCHEZ
Director de la IE N° 86095 "San Rosa"

Presente.-

ASUNTO: Comunica el cumplimiento de la verificación ocular realizada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Independencia frente al escenario de lluvias intensas.

REF. : Oficio N° 018-2025- MDI/GSMYGA/SGRD/SG
Informe Técnico N° 008-2025-MDI/GS y GA/SGGRD/ITSE

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle que en atención al informe remitido por la Municipalidad Distrital de Independencia, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, respecto a la **verificación ocular efectuada en la Institución Educativa a su cargo**, comunico lo siguiente:

- Se ha identificado, a partir de la inspección ocular, la necesidad de implementar medidas específicas orientadas a garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones educativas, en concordancia con la normativa vigente en gestión del riesgo de desastres.
- Las observaciones y recomendaciones específicas señaladas en el informe adjunto incluyen acciones preventivas.
- Se solicita que las acciones correspondientes sean implementadas como parte de la prevención y preparación y reducción a fin de salvar la integridad de la comunidad educativa. Adjunto anexo de la descripción de la verificación ocular.

Es importante recordar que la prevención y los riesgos es una responsabilidad que incide directamente en la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal educativo.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Dr. Daniel Andrés Almeida Medina
DIRECTOR
Unidad de Gestión Educativa Local Huánuco



2. OPINIÓN TÉCNICA


- 2.1. Sobre la Inspección desarrollada los elementos expuestos en el escenario de riesgo objeto de inspección están expuestos a riesgo alto por colapso (paredes de la cocina y pabellón del nivel inicial), riesgo por inundación por presentar humedad al interior, paredes interiores y exteriores, riesgo de caídas en estudiantes de la I.E. ya que no cuenta con cerco perimétrico metálico o de albañilería.
- 2.2. En las paredes interiores y exteriores encontramos la presencia de ascensión de humedad, ocasionando grietas y fisuras en el acabado que podría ocasionar desprendimiento del acabado y a su vez riesgo de colapso.

3. CONCLUSIÓN

- 3.1. Durante la inspección de condiciones de Seguridad de la I.E. N° 86095 SANTA ROSA – Cochac, la presencia de humedad del cielo raso de las aulas está ocasionando humedad, muros de aula, el área de la cocina y baño están propensos a colapsar, sin presencia de alcantarillas, estructura metálica no está conectada a pozo de tierra, ubicado en el Centro Poblado de Cochac, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash.

4. RECOMENDACIONES

" I.E. N.º 86095 "SANTA ROSA - COCHAC "			
ÍTEM	ESTRUCTURAS	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
1	COBERTURA - PARED	- Se observó aulas con deterioro del cielo raso, huecos, humedad a causa de filtración por rajaduras en la estructura de eternit. - Se observó presencia de humedad en las paredes de la cocina interior y exterior, desmoronamiento de tarrajeo de paredes, por causa de la humedad y filtración.	- Se recomienda, cambiar los eternits y el cielo raso de material triplay, que presentan rajadura, para evitar la filtración. - Se recomienda, direccionar con alcantarilla de concreto, las aguas pluviales generadas al costado de la I.E. ya que el canal de tierra, permite la infiltración de humedad hacia las paredes del aula.
2	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	NO presenta canaletas que evacuen el agua pluvial.	Se recomienda, realizar la instalación de canaletas pluviales del techo de metálico.
3	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	No presenta sistema alcantarillas. Se detalla imágenes tomadas.	Se recomienda, la construcción del sistema de alcantarillado para que evacue las aguas pluviales.
4	TABLERO ELÉCTRICO	Se observo Tableros Eléctricos en mal estado, no tiene el interruptor general y diferencial, no presenta directorio.	Se recomienda, instalar señalización y realizar mantenimiento al tablero general y colocar su directorio a los tableros eléctricos.
5	POZO A TIERRA	Se observo sin salida a Pozo Tierra las coberturas del techo metálico.	Se recomienda, instalar salida pozo a tierra a las coberturas metálicas de la I.E.

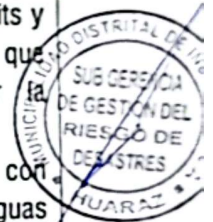

6	CABLEADO SIN PROTECCIÓN	• <i>Se observo</i>, cableado desprotegido en el nivel primario, existen cables por aislar con canaleta.	• <i>Se recomienda</i>, fijar los cables sueltos y aislar aquellos que se encuentran expuestos.
7	PROTECCIÓN ANTIINCENDIOS	• <i>Se observo</i>, que el nivel primario si cuenta con extintores operativos. • <i>Se observo</i>, que el nivel inicial no cuenta con extintores operativos	• <i>Se recomienda</i>, la instalación de extintores en estado operativo en el nivel inicial.
8	CIMENTACIÓN	• <i>Se observo</i>, que la cimentación está expuesta, erosión, socavamiento y filtración de agua en el almacén y gabinete de educación física.	• <i>Se recomienda</i>, desviar las aguas cercanas a la cimentación hacia el sistema de alcantarillado para evitar filtraciones y erosión que afecte la cimentación.

4. REMITIR

- 4.1. A la directora de la I.E. N° 86095 "SANTA ROSA", Prof. Antonio M. Aparicio Sánchez, el presente informe, a fin de hacer de su conocimiento, la opinión técnica y recomendaciones arribadas en el presente informe.
- 4.2. Remitir al director de la UGEL Huaraz, la opinión técnica y recomendaciones arribadas en el presente informe, para que se proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Es todo cuanto informo;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ing. Gedeón David Ramos Charqui
SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CIP 164994